

# BAKKEN (BISCUIT, GLAZUUR, FINISH, VERSIERING) - KERAMIEK

Deze activiteit houdt verband met het bakken van keramische producten in periodieke of continue ovens. De maatregelen voor biscuitbranden, glazuurbranden, definitief branden of decoratiebranden zijn gelijkaardig.

## TOEGANG


De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel.

## ONTWERP EN APPARATUUR

- Er moet een goede thermische isolatie toegepast worden.
- Een lokaal afzuigstelsysteem moet voorzien worden op de ingang- en uitgangspunten van een continue oven of op de deur van een periodieke oven (om dampverlies, vervuiling en stofuitstoot te voorkomen).
- Afzuigsystemen moeten eenvoudig te controleren zijn, vergrendelbaar met de ovenopwarmcontroles en uitgerust met waarschuwingslichten/-alarmen.
- **Wanneer de oven gevuld wordt, vermijd eender welke wrijving van de te branden producten (ontwerp van transportinstallaties).**
- Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt.
- Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de weggezogen lucht te vervangen.
- Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklekker (een kleine vlag).
- Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, ramen en luchttoevoeren.
- **Lucht opnieuw laten circuleren wordt niet aanbevolen.**

## ONDERHOUD

- Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren functioneert en in goede staat is.
- Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

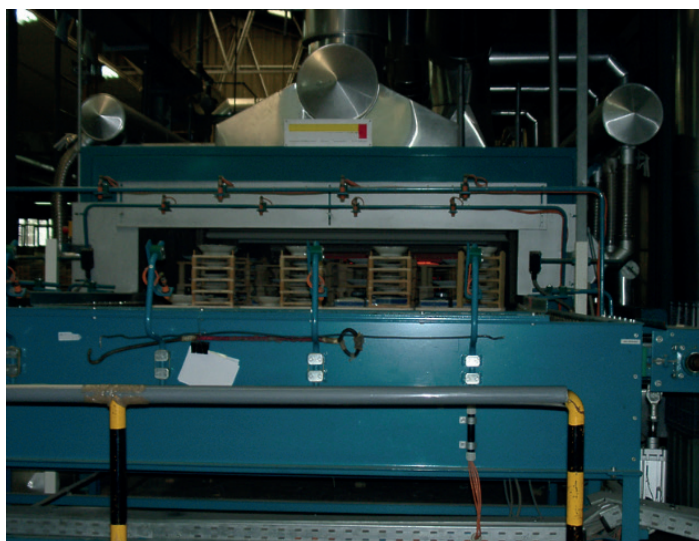

## ONDERZOEK EN TESTEN

- Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met toekomstige meetresultaten.
- Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.
- Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de prestatienorm, ten minste één keer per jaar.
- Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).
- Tref maatregelen om het risico op bacteriegroei in waterbronnen die in het hele gebied worden gebruikt te beheersen, waarbij de aandacht vooral dient uit te gaan naar systemen waarmee waterdruppels worden gegenereerd.

## SCHOONMAAK EN ORDE & NETHEID

- Ruim de werkplaats regelmatig op.
- Ruim bij morsen onmiddellijk op.
- Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger.
- **Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht.**

## OPLEIDING

- Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van inadembaar kristallijn silicastaof.
- Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad **2.3.4** en deel van de Gids voor Goede Praktijken.

## SUPERVISIE

- Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad **2.3.3**.
- Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te voeren.



## PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Verwijs naar takenblad **2.1.15** gewijd aan Persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden.
- Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.
- Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat.

## CHECKLIST VOOR DE WERKNEMER OM ZO GOED MOGELIJK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE PREVENTIEMAATREGELEN.

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Zorg er voor dat het ventilatiesysteem aangeschakeld is en werkt.  | <input type="checkbox"/> Indien u denkt een probleem te hebben met uw apparatuur om stof te bestrijden, neem dan, zolang het probleem blijft bestaan, extra preventiemaatregelen om de blootstelling aan inadembaar kristallijn silica te beperken. | <input type="checkbox"/> Ruim bij morsen onmiddellijk op. Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. Verwijder morsvlekken op veilige wijze. | <input type="checkbox"/> Controleer en implementeer de respectieve maatregelen om het risico op bacteriegroei in waterbronnen die op de hele site worden gebruikt te beheersen, waarbij de aandacht vooral dient uit te gaan naar systemen waarmee waterdruppels worden gegenereerd. |
| <input type="checkbox"/> Zorg ervoor dat deze naar behoren werkt; controleer de manometer, drukmeter of verklekker.   | <input type="checkbox"/> Verwijder gebroken producten onmiddellijk uit de invoereenheid.  | <input type="checkbox"/> Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht.   |  |
| <input type="checkbox"/> Inspecteer alle gebruikte apparatuur op tekenen van schade, slijtage of slecht functioneren. Indien u op een probleem stuit, licht uw supervisor in. |   | <input type="checkbox"/> Gebruik, onderhoud en bewaar ademhalingsbescherming in overeenstemming met de instructies.                                   |  |

Deze leidraad is bedoeld om werkgevers te helpen de gezondheids- en wettelijke veiligheidsvoorschriften na te leven, door blootstelling aan inadembaar kristallijn silica te beperken.

Specifiek biedt dit takenblad advies voor goede praktijken inzake stofbestrijding tijdens het bakken van keramische producten die kristallijn silica bevatten. Het brandproces kan periodiek of continu zijn. Door de belangrijkste punten van dit takenblad op te volgen zal de blootstelling beperkt worden. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elk geval, hoeven niet alle preventiemaatregelen die op dit blad zijn bepaald toegepast te worden om de blootstelling aan inadembaar

kristallijn silica tot een minimum te beperken.

Dit wil zeggen dat de gepaste beschermings- en preventiemaatregelen dienen te worden toegepast.

Dit document moet ook ter beschikking gesteld worden van de personen die blootgesteld kunnen worden aan inadembaar kristallijn silica, zodat zij zo optimaal gebruik kunnen maken van de toegepaste beheersmaatregelen.

Deze bladzijde maakt deel uit van de Gids voor Goede Praktijken over de preventie van silicastof, met als specifiek doel het beheersen van de individuele blootstelling aan kristallijn silicastof op de werkvloer.